

Зав. № 43449

I. ОБЩЕ СВЕДЕНИЯ

Инвентарный номер 10155

Модель ЗЛ722 А-1

Размер стола _____

Предприятие _____

Липецкий станкостроительный
 завод

Дата пуска станка в эксплуатацию _____

Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем ЗЛ722А, ЗЛ722В (рис. I) предназначены для шлифования периферий шлифовального круга плоских поверхностей и могут быть использованы в различных отраслях народного хозяйства. Обслуживание станков следует осуществлять с учетом специфики их эксплуатации.

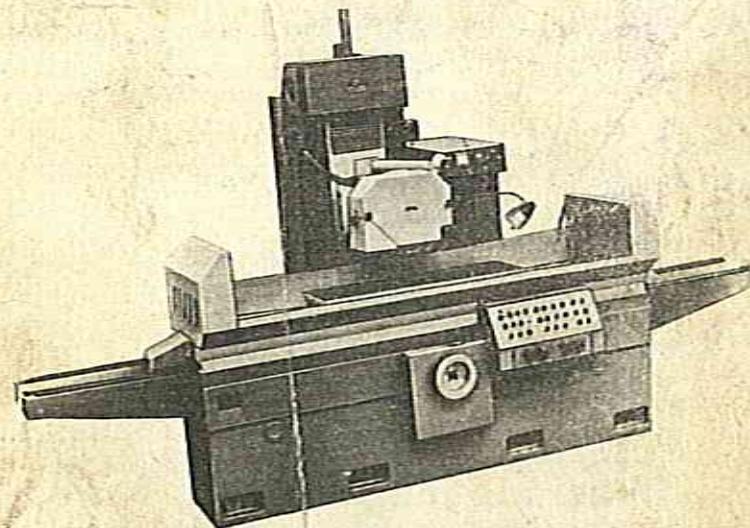


Рис. I. Общий вид станка

Станки имеют унифицированную между собой конструкцию.

Конструкция станка позволяет производить обработку фасонных поверхностей профилированным кругом, а также обработку торцем шлифовального круга. По предварительному заказу станок может быть оснащен приспособлениями для обработки конкретной детали на заводе-изготовителе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности станков ЗЛ722А	A
ЗЛ722В	B

Основные параметры

Наибольшие размеры обрабатываемых изделий при nominalном диаметре круга, мм:

без платы электромагнитной:

длина	1250
ширина	320
высота	400

на плате электромагнитной:

длина	1250
ширина	320
высота	280

Наименьшие размеры обрабатываемых изделий, закрепленных на плате электромагнитной, мм:

длина	50
ширина	40
высота	3

Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг:

на плате электромагнитной	400
без платы электромагнитной	600

Расстояние от оси шпинделья до рабочей поверхности стола, мм:

наименьшее	210
наибольшее	625

Пределы скоростей перемещения стола

(регулирование бесступенчатое), м/мин

1...35 3...35

Круг шлифовальный по ГОСТ 2424-75

Ш450x80x203

Частота вращения шлифовального шпинделя, мин⁻¹ ..

1460

Скорость шлифования при наибольшем диаметре

шлифовального круга, м/с

34,4

Поперечное перемещение стойки, мм

430

Скорость поперечного перемещения стойки, м/мин:

при ускоренном перемещении, не менее

1,2

в режиме правки

0,150

Предел прерывистой поперечной подачи стойки

на ход стола (регулирование бесступенчательное), мм/ход

1...60

Вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм:

наибольшее

415

на одно деление лимба

0,002

на один оборот лимба

0,2

при толчковой подаче

0,002...0,128

микрометрическое ручное

есть

Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной бабки, м/мин

200

Величина аварийного отскока шлифовальной бабки, мм, не менее

1,0

Габаритные размеры станка, мм:

длина

4910 4560

ширина

2660

высота

2660

Масса станка (без гидроагрегата, агрегата

охлаждения, электрошкафа), кг

6100

Масса станка, кг

7150

Относительный показатель использования ма-

териала, кг/кВт

554

Относительный показатель использования элек-

троэнергии, кВт/си

1,4

Корректированный уровень звуковой мощно-

сти, дБА

99

Присоединительные размеры шпинделья и стола см. рис. 2, 3.

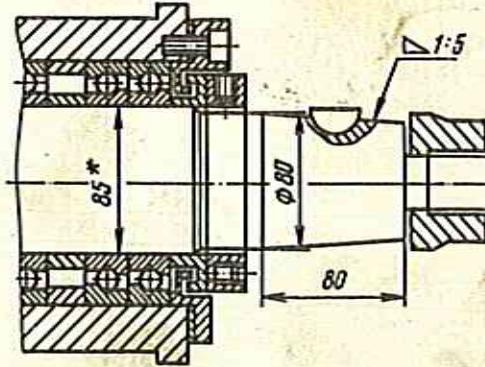


Рис.2. Эскиз конца шпинделья

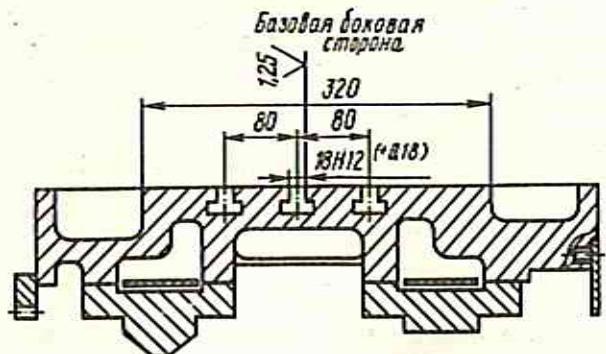


Рис.3. Эскиз пазов стола

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (См. упаковочный лист)

4. УКАЗАНИЯ ИЗР БЕЗОПАСНОСТИ

В конструкции станка в целях безопасной работы предусмотрены следующие меры, предупреждающие возникновение аварийных ситуаций:

в механизме вертикального перемещения шлифовальной бабки имеется самотормозящая червячная передача, предотвращающая само-произвольное опускание шлифовальной бабки;

предусмотрено устройство, блокирующее отключение перемещения шлифовальной бабки и стойки при достижении ими крайних положений; невозможность включения рабочих органов без включения электромагнитной плиты (при работе с электромагнитной плитой);

предусмотрен аварийный отокок вращающегося шлифовального круга от изделия при движущемся столе в случае потери питания электромагнитной плитой или электродвигателем шлифовального круга;

невозможность включения ручного и автоматического поперечного перемещения стойки одновременно;

невозможность одновременного включения электродвигателя ускоренных перемещений стойки и электродвигателя правки;

невозможность включения укороченных вертикальных перемещений шлифовальной бабки вниз при вращающемся круге и движущемся столе;
невозможность ручного вертикального перемещения вращающегося круга вниз и движения стола до подвода питания к электромагнитной плите (при работе с электромагнитной плитой);

предусмотрена установка предупреждающего знака опасности по ГОСТ 12.4.026-76, запрещающего работу на станке с открытой дверцей кожуха или со снятой кожухом шлифовального круга.

При обслуживании станка необходимо:

не приступать к работе без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации;

включать вводный выключатель только при закрытой дверце агрегата;

чистку, обтирку и регулировку механизмов выполнять только при полной их остановке и отключении станка от сети;

периодически проверять правильность работы блокировочных устройств.

Некоторые условия эксплуатации

При обслуживании и эксплуатации станка необходимо строго соблюдать требования ГОСТ 12.3.028-82 "ССБТ. Процессы обработки абразивным и алмазовым инструментом. Требования безопасности".

Станки должны устанавливаться в ~~секретных отапливаемых помещениях с температурой воздуха 20°C~~ ^{технологических цехах с температурой воздуха 20°C}.

Перед установкой на станок шлифовальный круг следует проверить на механическую прочность на испытательных стендах.

Каждый круг в сборе с планшайбой перед установкой на станок должен быть отбалансирован.

При обнаружении дисбаланса шлифовальный круг после первой правки или в процессе работы должен быть отбалансирован повторно.*

При демонтаже или разборке механизма вертикальных подач шлифовальной бабки необходимо поставить распорку высотой не менее 100 мм между корпусом шлифовальной бабки и столом. Затем нужно опустить бабку вручную вниз до распорки, волед за этим можно приступить к разборке этих узлов.

При разборке составных частей станка следует руководствоваться чертежами этих составных частей, приведенными в настоящем руководстве.

Необходимо постоянно следить за наличием смазки на трущихся поверхностях всех направляющих и поддерживать их в чистоте.

5. СОСТАВ СТАНКА

Общий вид с обозначением составных частей станка (рис. 4).

По направляющим станины I возвратно-поступательно перемещается стол 2. На лицевой части станины располагается пульт управления 8, редуктор поперечной подачи 9.

К задней стенке станины стола, по центру, крепится станина стойки 7, в которой размещается привод поперечных подач.

По направляющим станины стойки перемещаются салазки, на которых косою закреплена стойка 3.

Вертикальное перемещение шлифовальной бабки 4 осуществляется по направляющим качения стойки механизмом вертикальных подач.

Станок комплектуется гидроагрегатом 6 и агрегатом 5, агрегатом охлаждения 10.

* Запрещается сборка во фланцы шлифовального круга на станке!

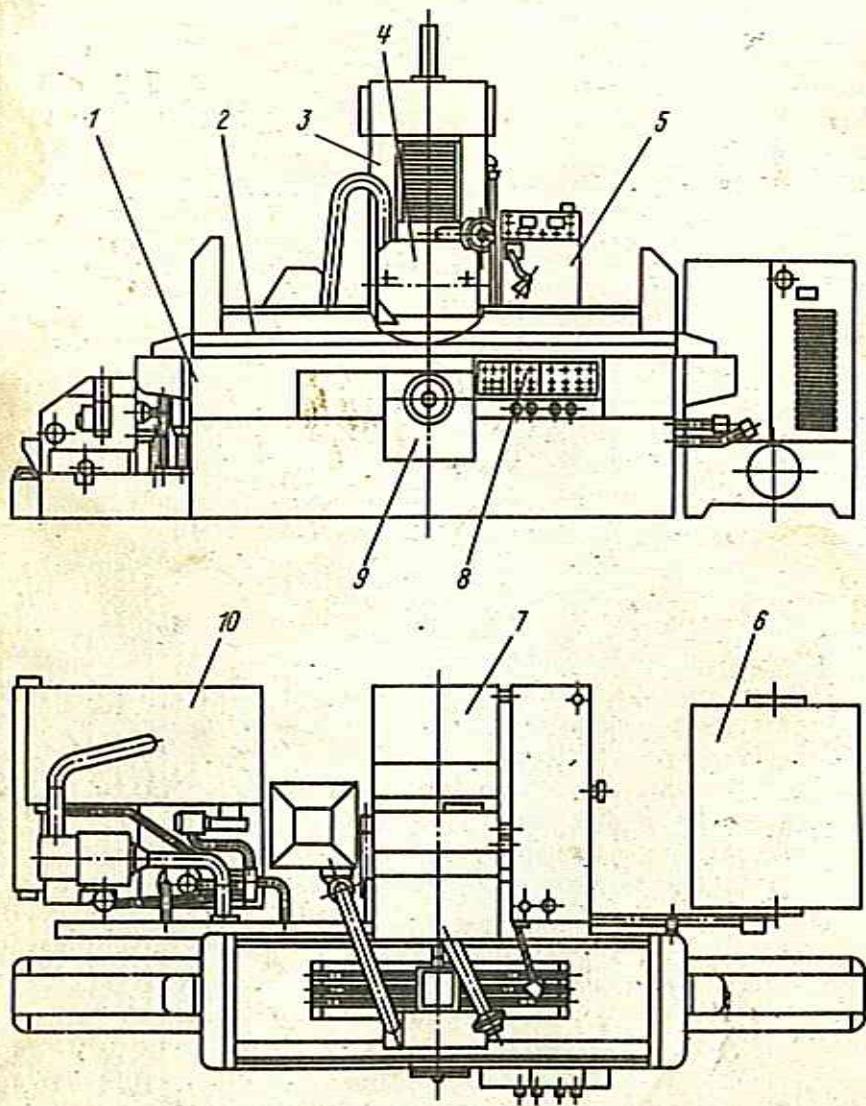


Рис.4. Расположение составных частей станка

Перемещение шлифовальной бабки по направляющим стойки должно быть плавным, без заеданий и рывков. Оно обеспечивается регулировкой клина шлифовальной бабки.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СТАНКА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

6.1. Общий вид с обозначением органов управления (рис. 5).

Во избежание ударов стола при реверсе с заданием другой скорости на максимальном его расходе, необходимо подстраивать величину хода поворотки регуляторов рис. 5 поз. 40, 42

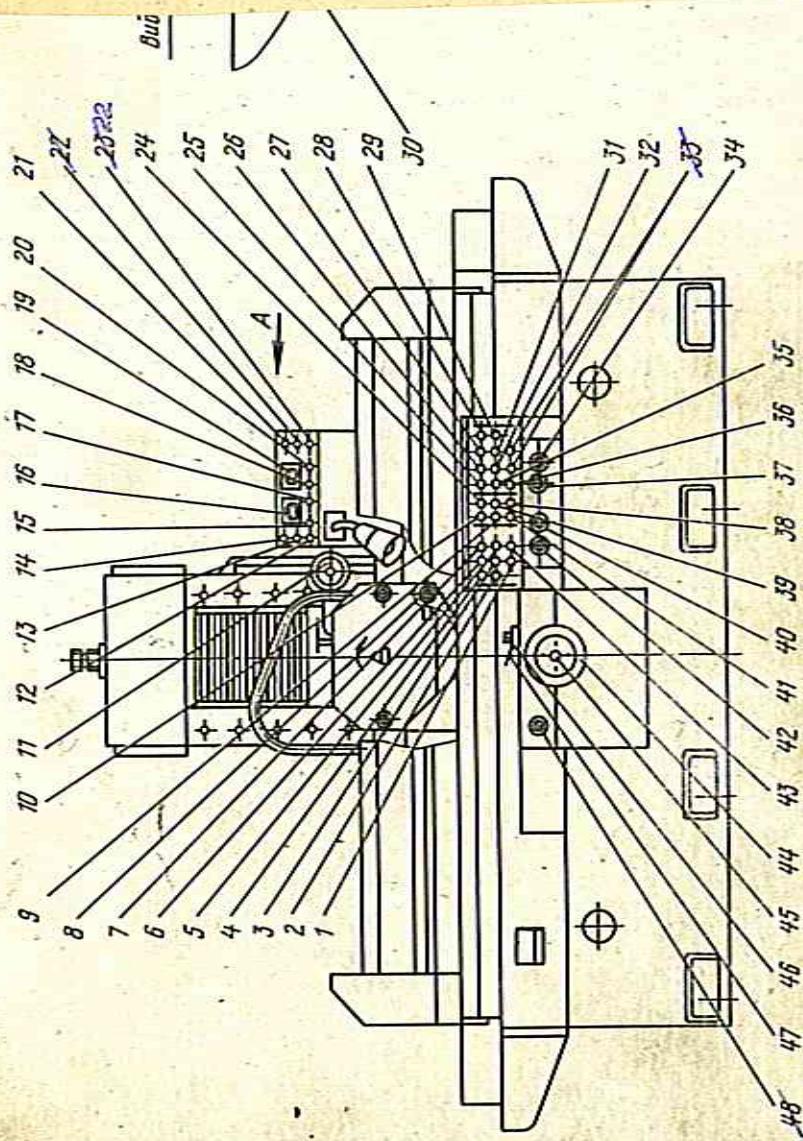


Рис.5. Расположение органов управления станком

Перечень органов управления

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
I	Кнопка "Гидропривод, пуск"	Нажатие - включение	
2	Кнопка "Общий стоп"	Нажатие - отключение	Пользоваться при аварийной ситуации и для полного останова станка
3	Кнопка "Размагничивание электромагнитной плиты"	Нажатие - отключение	При работе с электромагнитной плитой происходит ее размагничивание
4; 7	Кнопка включения возвратно-поступательного движения стола	Нажатие - включение движения	Первоначальное направление движения согласно символике
5	Кнопка включения намагничивания плиты	Нажатие - включение	При работе с электромагнитной плитой. (Переключатель "Работа с электромагнитной плитой" в электрощиту перевести в положение "Включено")
6	Кнопка остановки движения стола	Нажатие - стол останавливается	
8	Рукоятка изменения количества подаваемой СОЖ в зону резания	Вращение по часовой стрелке - уменьшение количества подачи СОЖ, против часовой - увеличение	По необходимости
9	Кнопка останова движения стойки	Нажатие	

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
10	Кнопка включения движения стойки от себя	Нажатие	Первоначальное направление перемещения в зависимости от нажатой кнопки
II	Рукоятка ручной вертикальной микроподачи	Вращение по часовой стрелке - движение шлифовальной бабки вниз, вращение против часовой стрелки - вверх	Пользоваться в любом режиме
12	Сигнальная лампа	Лампа светится - включена система гидравлики	При включенном автоматическом выключателе 30 и при нажатии на кнопку I
13	Сигнальная лампа	Лампа светится - электромагнитная плита намагниченна	В электрощиту на панели переключатель "Работа с электромагнитной плитой" поставить в положение "Включено" и нажать на кнопку 5
14	Сигнальная лампа	Лампа светится - электропитание включено	Загорается при включении автоматического выключателя 30
15; 17	Сигнальные лампы	Лампы светятся в момент плавки	При настройке величины тока плавки
	Измеритель нагрузки эл.двигателя шлиф. круга	Служит для определения нагрузки на эл.двигатель главного привода. 10 делений указателя в процентах от名义ного тока необходимо править. Зона до 7 деления указателя является зоной хол.хода. Зона от 7 до 10 деления указателя является зоной рабочей нагрузки. Работа станка с нагрузкой свыше 10 делений указателя не допущена.	

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
18;20	Сигнальные лампы	Лампы светятся поочередно в момент реверса стойки	При настройке величины хода стойки
19	Указатель величины скорости стола	Служит для контроля за выбираемой скоростью стола	Регулирование скорости производится тумблером 43
21	Сигнальная лампа	Загорается при неисправности в блоке вертикальных подач смазки	Работа при неисправной системе смазки на станке недопустима!
22	Сигнальная лампа	Загорается при неисправности в блоке вертикальных подач	
23	Сигнальная лампа	Лампа светится во время осуществления вертикальной автоматической подачи	
24	Переключатель режима работы стойки	3 фиксированных положения	Левое положение - при ручном режиме, среднее и правое - при автоматическом (по символике)
25	Кнопка включения вращения шлифовального круга	Нажатием на кнопку - включение вращения	

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
26	Переключатель режима вертикальных подач шлифовальной бабки	Три фиксированных положения: левое - натяжочный режим, среднее и правое - автоматический	
27;31	Кнопки ускоренного вертикального перемещения шлифовальной бабки	Нажатие	Переключатель 26 должен находиться в левом положении. Направление перемещения согласно символике. (Вниз только при неподвижном столе)
28	Кнопка толчкового вертикального перемещения шлифовальной бабки вниз	Нажатие	Переключатель 26 - в левом положении. Величина перемещения задается переключателем 33
29	Кнопка замедленного непрерывного вертикального перемещения шлифовальной бабки вниз	Движение осуществляется во время нажатия кнопки	Переключатель 26 в левом положении
30	Рукоятка автоматического выключателя	Два положения "Станок включен", "Станок выключен"	Согласно символике
32	Переключатель характера вертикальных подач шлифовальной бабки в автоматическом режиме	Два фиксированных положения: левое - подача от реверса стола, правое - подача от реверса стойки	
33	Переключатели выбора величины вертикальной автоматической подачи	Фиксированные положения	Согласно символике

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
34;37	Рукоятки настройки величины хода стойки	Совместным вращением рукояток навстречу друг-другу - уменьшение величины хода стойки и наоборот - увеличение	Допускается регулирование во время хода стойки
35	Кнопка остановки вращения элифо-вального круга	Нажатие	
36	Выключатель системы подачи и очистки СОЖ	Два фиксированных положения: левое - выключено, правое - включено	Согласно символике
38	Выключатель лампы местного освещения	Два фиксированных положения: влево - выключено, вправо - включено	По необходимости
39	Рукоятка настройки величины автоматической поперечной подачи	Вращение по часовой стрелке - величина подачи увеличивается, против часовой стрелки - уменьшается	По необходимости
40;42	Рукоятки настройки величины и места хода стола	Совместным вращением рукояток навстречу друг-другу - уменьшение величины хода стола и наоборот - увеличение. Место хода выбирается совместным вращением в одну сторону	Допускается регулирование во время хода стола
41	Кнопка включения движения стойки на себя	Нажатие	Осуществляется: а) ускоренное установочное перемещение только

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
			при удержании кнопки в нажатом положении; при этом тяга 45 - в среднем положении, стол стоит, переключатель 24 - в левом положении; б) автоматическое поперечное перемещение стойки при реверсе стола. При этом тяга 45 - в среднем положении, стол движется, переключатель 24 - в среднем или правом положении;
43	Тумблер задания скорости стола	При нажатии на тумблер	в) движение стойки в рабочиеправки, при этом тяга 45 - в крайнем положении от себя
44	Маховик ручного перемещения стойки	Вращение по часовой стрелке - перемещение на себя. Вращение против часовой стрелки - перемещение от себя	Контроль за задаваемой скоростью осуществляется по индикатору 19 Пользоваться при наладочных перемещениях и при обработке торцов круга. Тяга 45 - в фиксированном положении (на себя), рукоятка 47 - в левом положении

Номер позиции на рис. 5	Органы управления и их назначение	Способ использования	Примечание
45	Тяга режима работы поперечного перемещения стойки	Три фиксированных положения: крайнее на себя - ручное перемещение стойки от маховика 44 и рукоятки 46; среднее положение - автоматическая поперечная подача или ускоренное перемещение стойки; крайнее от себя - перемещение стойки в режиме правки	Пользоваться по необходимости
46	Рукоятка микрометрической подачи стойки	Вращение по часовой стрелке - перемещение стойки на себя. Вращение против часовой стрелки - перемещение стойки от себя	Пользоваться при положении рукояток 45 - в крайнем, вытянутом на себя, 47 - в правом фиксированном. Используется при шлифовании торцем круга
47	Рукоятка включения ручной микрометрической подачи стойки	Два фиксированных положения	Левое положение - включение, правое - выключение
48	Рукоятка настройки скорости стойки в режиме правки		

6.2. Схема кинематическая (рис. 6)

6.3. Конструкция составных частей станка (рис.7-II)

Гильзу шлифовальной бабки разбирать ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе-изготовителе и не требуют дополнительного регулирования.

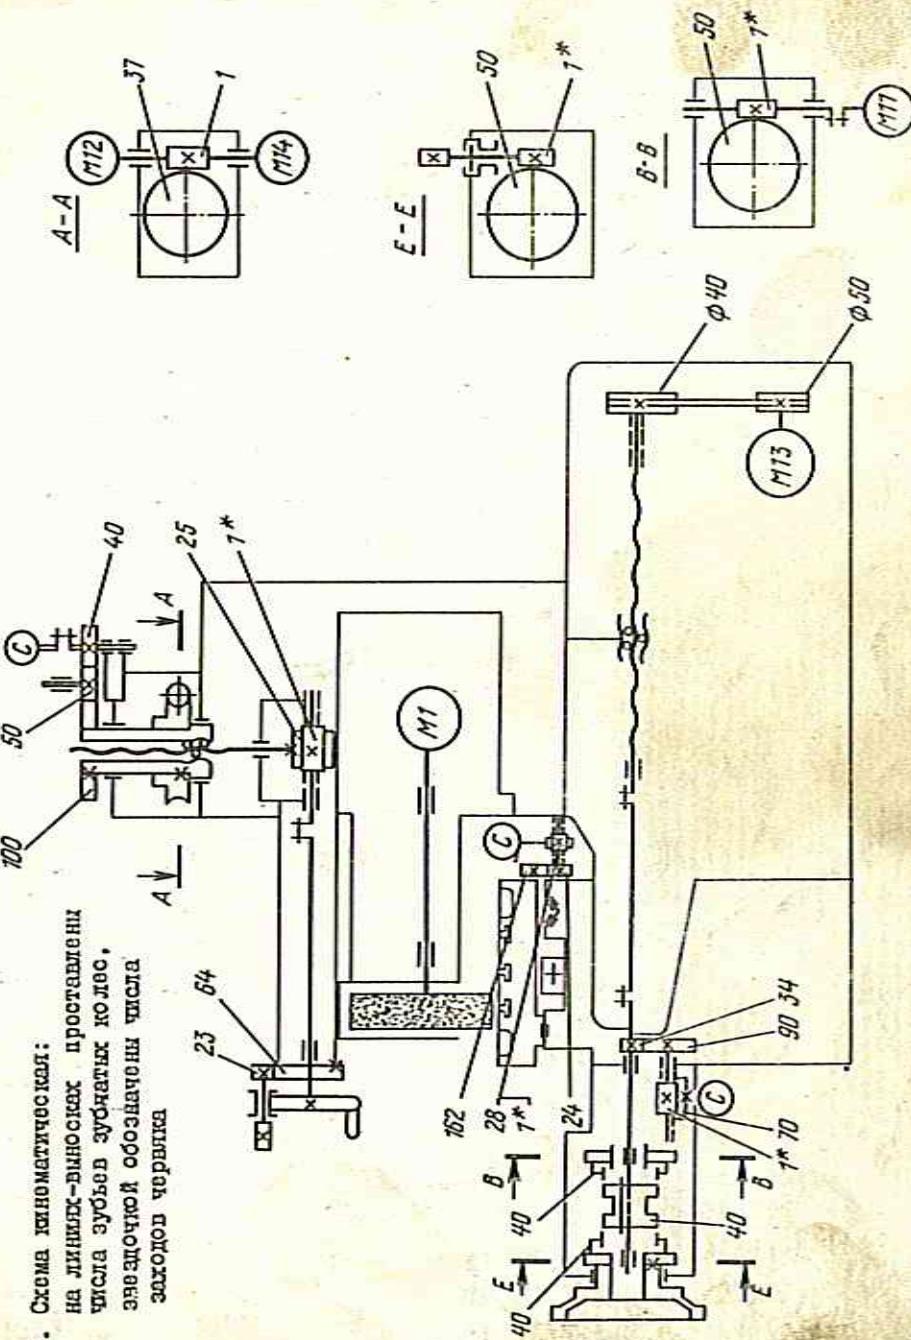


Рис. 6. Схема кинематическая:
на линиях-выносках приведены
числа зубьев звездчатых колес,
здесь точкой обозначены числа
заходов червяка

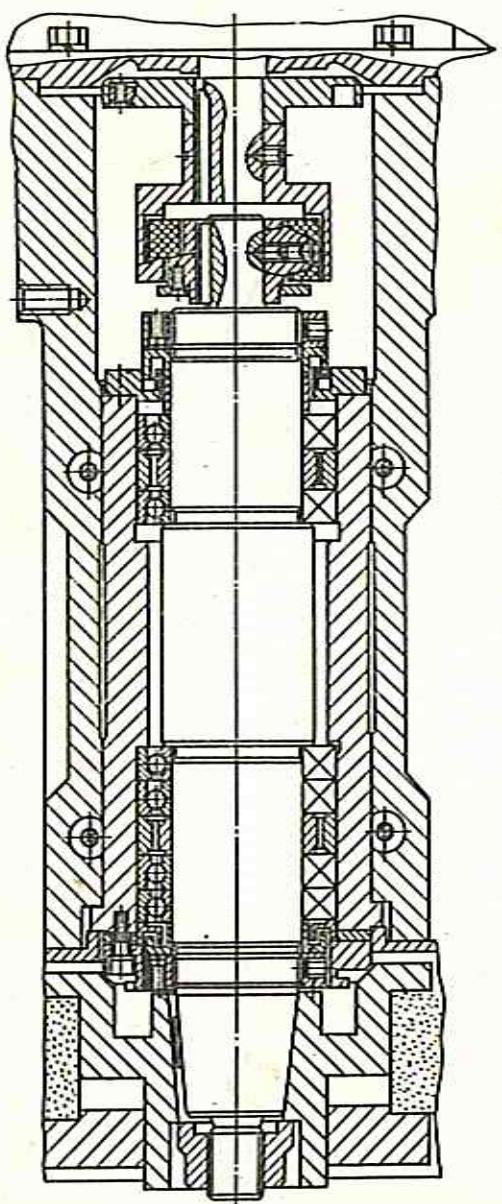


Рис.7. Штамповальная форма

- 18 -

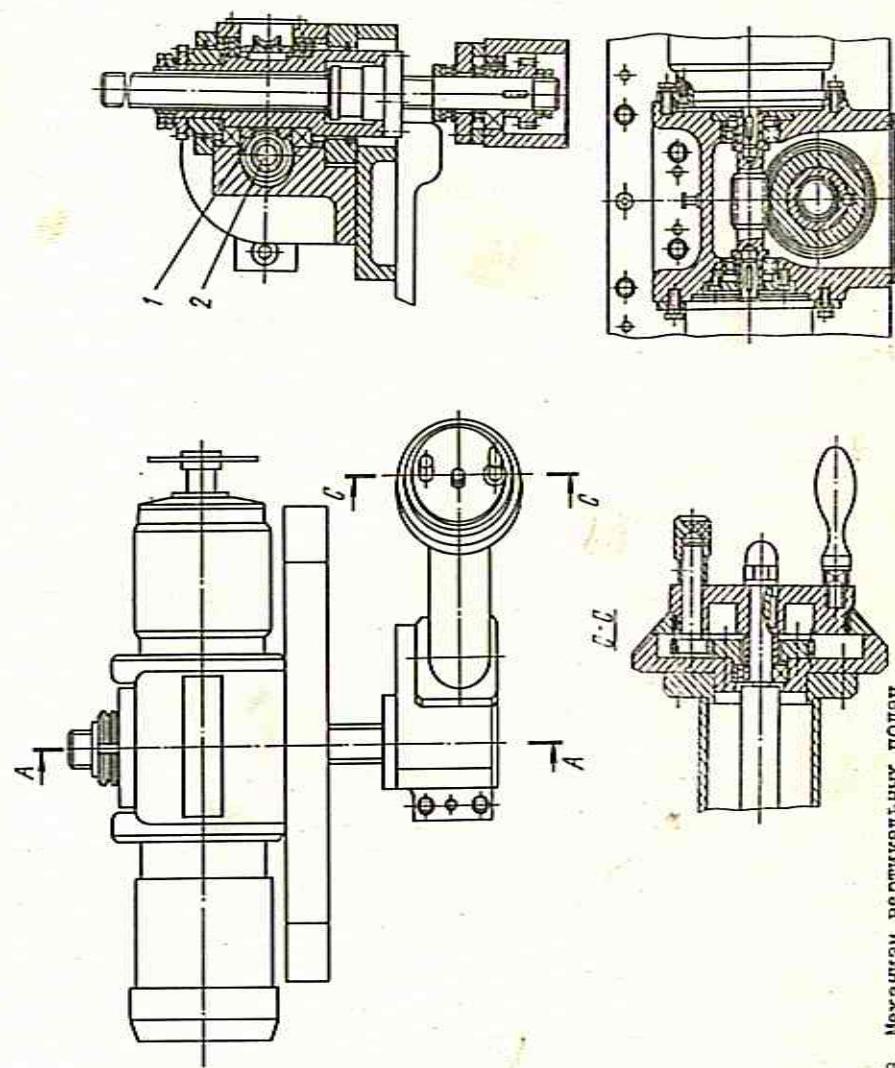


Рис.8. Механизм вертикальных подач

- 19 -

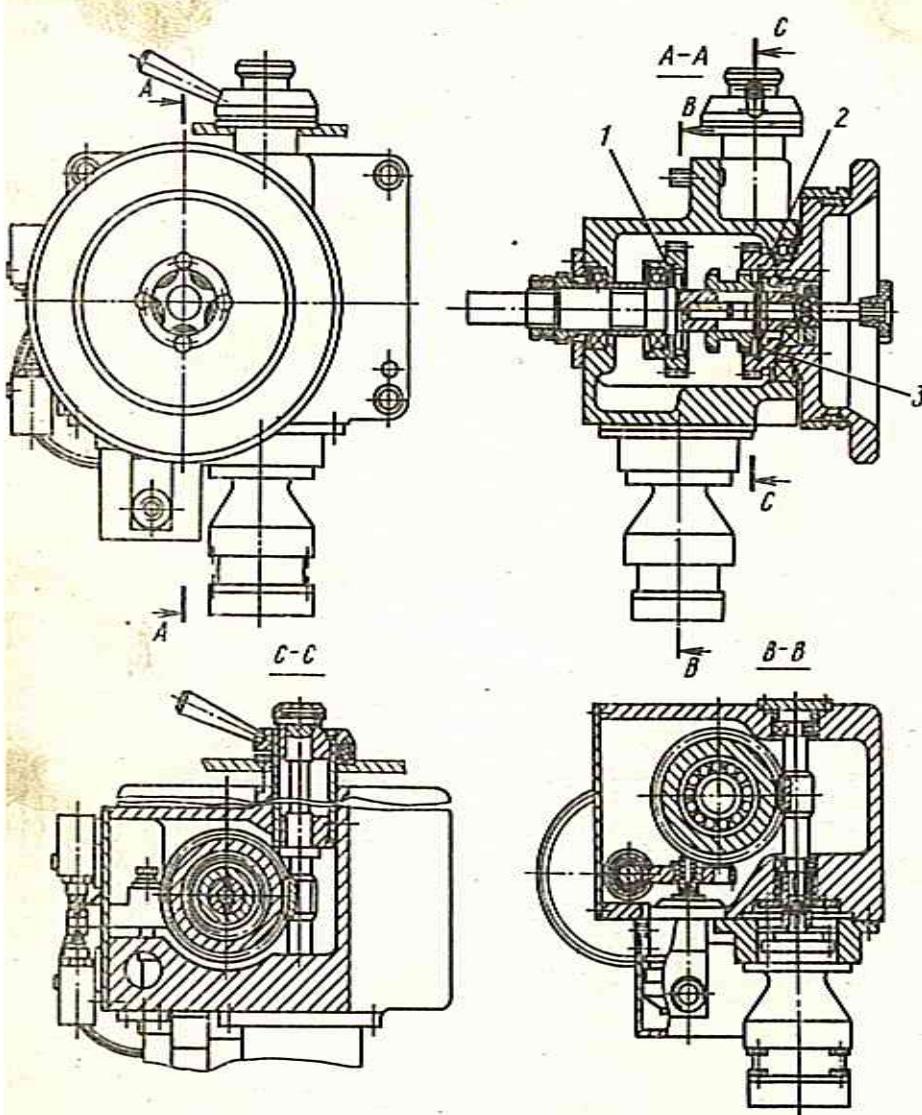


Рис.9. Редуктор поперечной подачи

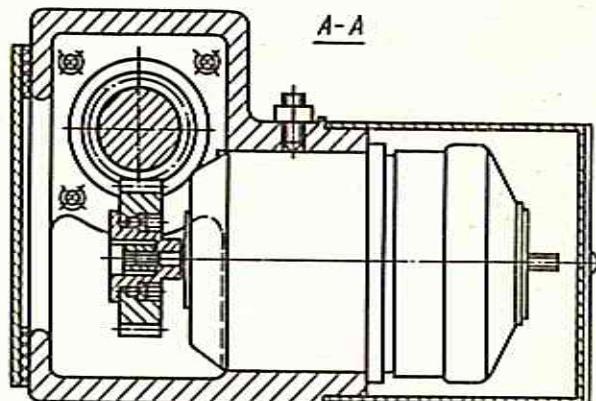
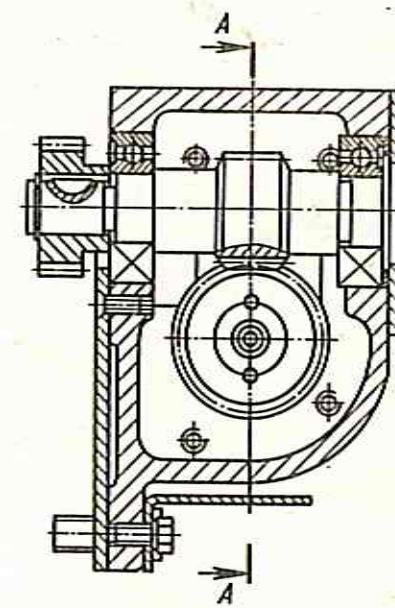


Рис.10. Установка сальсина-датчика стола

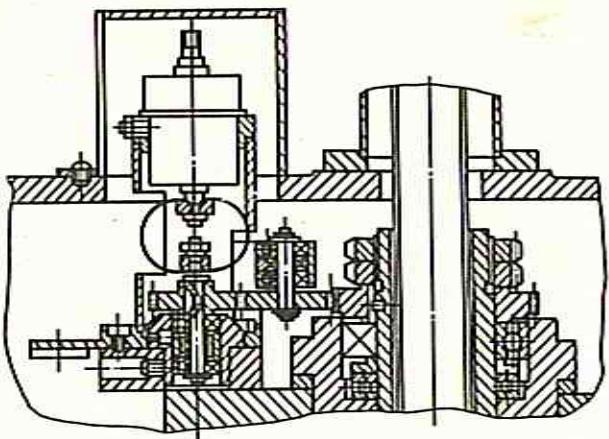


Рис. II. Установка сальсина-датчика ЛДИ

7. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМЫ СТАНКА

7.1. Гидравлическая система станка осуществляет возвратно-поступательное перемещение стола с бесступенчатым регулированием скорости перемещения.

Описание работы гидросистемы см. в руководстве по эксплуатации комплектного гидропривода РГ48.ЗД722.02, прилагаемого к станку.

Для подключения комплектного гидропривода к станку следует использовать трубопроводы 5, 6 и 20 для дренажного слива из-под крышки цилиндра согласно схеме гидравлической принципиальной (рис. 12).

На рис. 12 цифрами обозначены трубопроводы.

Перечень гидроаппаратуры см. табл. I.

Таблица I

Спецификация к схеме гидравлической

Обозначение на рис. 12	Наименование	Количества	Примечание
РГ48.ЗД722.02	Комплектный гидропривод	I	
ГМ	Гидромотор МГ 55-22	I	P = 6,3 МПа
Др2	Дроссель МГ 55-22	I	Q = 20 л/мин P = 20 МПа

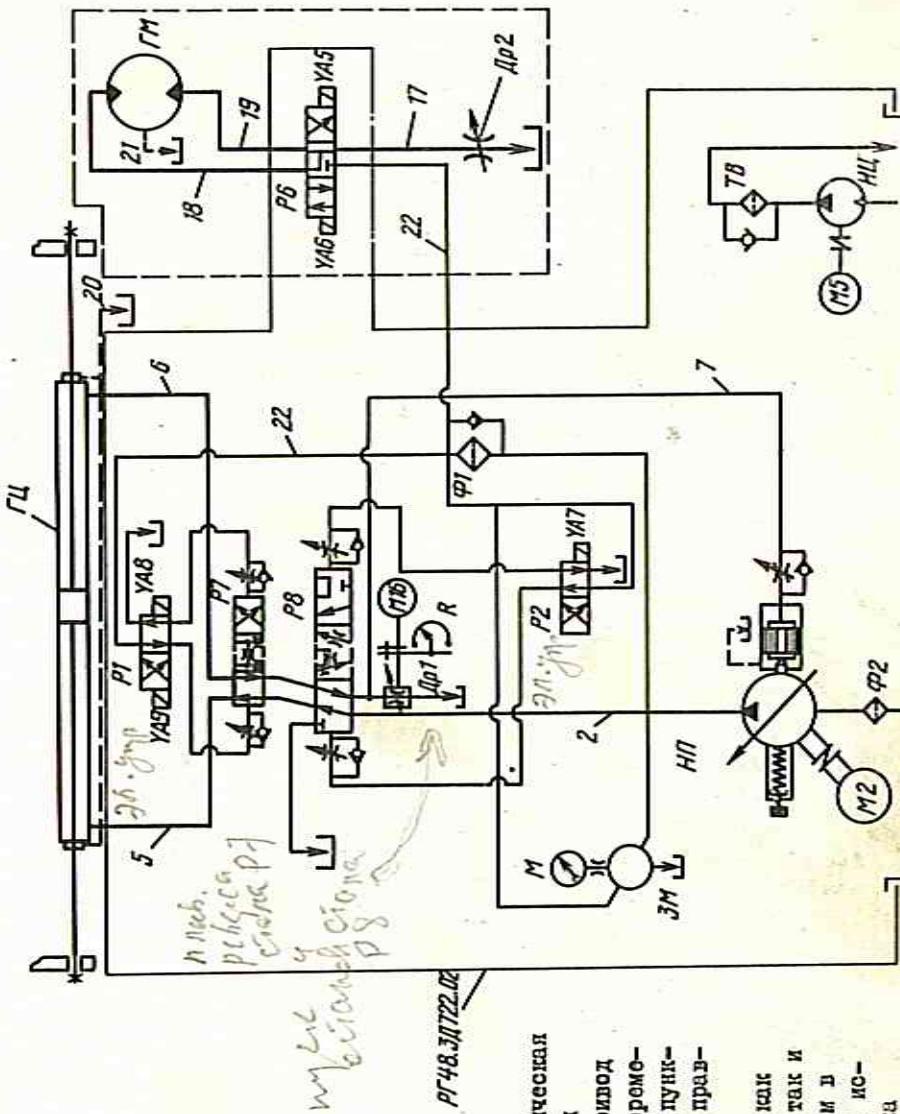


Рис. 12. Схема гидравлической принципиальная
примечание. Приход
поперечного переме-
щения столки (лунк-
тира) в режиме пред-
ки может быть
укомплектованы или
гидромотором, так и
другим приходом в
зависимости от ис-
пользования станка

7.2. Правильная и регулярная смазка станка имеет большое значение для нормальной его эксплуатации и долговечности.

Смазку необходимо производить смазочными материалами, указанными в карте смазки (см. табл. 2) или их заменителями, приведенными в перечне рекомендованных смазочных материалов (см. табл. 3).

В станке применена централизованная система смазки горизонтальных направляющих станка и стола от смазочной станции.

Внимание!

Первую смену фильтроэлемента следует производить по мере засорения, но не позднее одного месяца со дня пуска станка в эксплуатацию, вторую - через три месяца, а далее - руководствуясь указаниями карты смазки.

Ежедневно необходимо следить за указателями засоренности фильтра, расположенного на его крыше.

7.3. Описание работы централизованной системы смазки.

Схема смазки принципиальная (рис. 13).

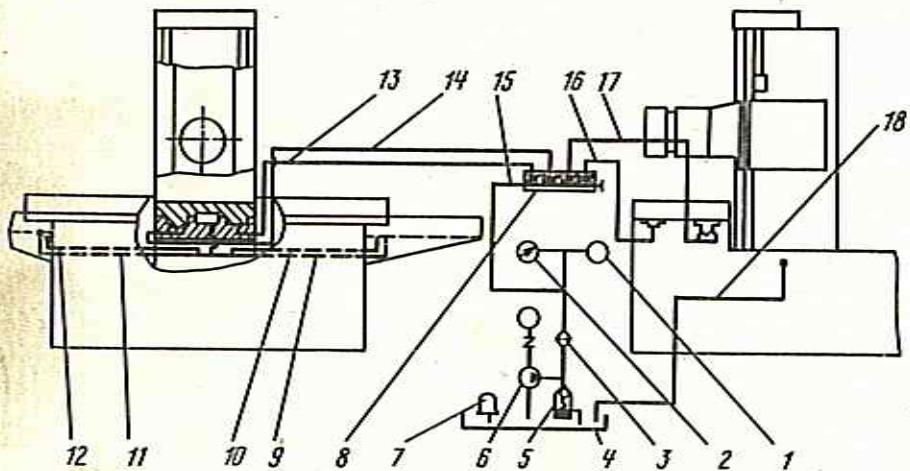


Рис. 13. Схема смазки принципиальная

Перечень гидроаппаратуры приведен в табл. 3.

На рис. 14 приведено расположение мест смазки.

Смазка направляющих осуществляется от индивидуальной смазочной станции (рис. 15), в резервуар 4 которой заливается отфильтрованное масло Т₂₂ ГОСТ 32-74 или ВИМПИ 403 ГОСТ 16728-78 в количестве, указанном в таблице на установке смазки.

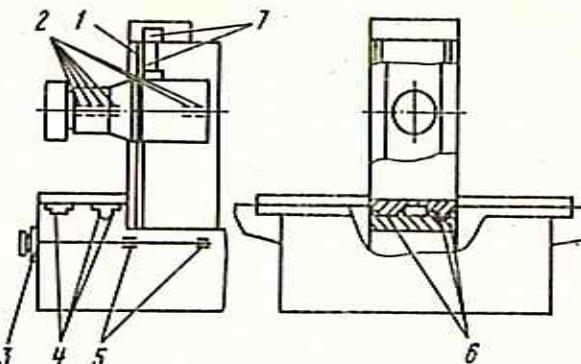


Рис. 14. Расположение мест смазки:
1-7 - точки смазки

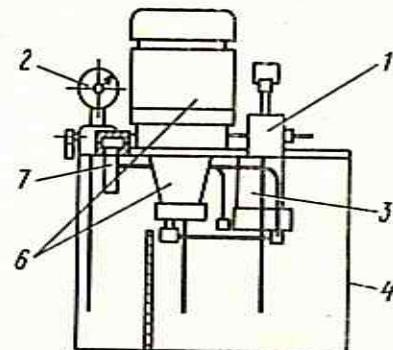


Рис. 15. Установка смазки: позиции соответствуют позициям на рис. 13

Величина настройки давления 0,5...0,8 кгс/см² контролируется манометром 2. Для предотвращения включения движения стойки и стола при отсутствии смазки на направляющих в системе смазки установлено реле давления I типа РД8/10-0,0-08. Регулировка и визуальный контроль смазки на направляющих осуществляется дроссельным блоком смазки 8 (см. рис. 13). При заворачивании регулировочных винтов блока изменяется зазор, а значит и величина расхода масла. Необходимое количество смазки, поступающей на направляющие, обеспечивается в том случае, когда поплавки дроссельного блока смазки 8 находятся между ^{расстояние} ~~расстояния~~ ^{расстояние} ~~расстоянами~~ ^{расстоянами}.

Масло к направляющим поступает через фильтр тонкой очистки 3 по трубопроводам 13, 14, 15, 16, 17 (см. рис. 13). Слив масла с

Таблица 3

Перечень
рекомендуемых смазочных материалов

Страна, фирма	Марка смазочного материала			
СССР	Турбинное T_{22} ГОСТ 32-74 (вязкость 2,9-3,2 50°С)	ШИАТИМ ГОСТ 8773-73	ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72	I-13 жировая ГОСТ 1631-61
СССР	ВДИИПИ 403 ГОСТ 16728-78			
ГДР	R20 TGL 11871			
ПНР	32 PN-55/C-96071			
ЧССР	OL-2 CSN656610			
СРР	TB-5003 STAS742-49			
ВНР	T-20 MNSZ 7747-63			
Югосла- вия	Girkon 40			
США, Ве- ликобри- тания	Shell Vitrea oil 27		Rhodina 4303 SKF-65-06H-DG-X	Shell Retinax RB ₁ -A ₁ -C ₁ -H
Япония			Texaco ROY-169 idmax 1 ₁ -2 ₁ -3	

Примечание. При отсутствии указанных в перечне смазочных материалов допускается применение только тех масел, основные характеристики которых соответствуют приведенным.

Таблица 4

Спецификация к схеме смазки

Номер по- зиции на рис. 13	Наименование	Коли- чество
1	Реле давления РД8/10-000-03 (II ГОСТ 19486-74)	I
2	Манометр ГСП-МТ-1-0,25 Мпа	I
3	Фильтр Ф7Н 12-10 63	I

направляющих осуществляется самотеком по трубопроводам 9, 10, II, 12 в полость направляющей части станины стойки, а оттуда - по трубопроводу 18 в резервуар станции смазки.

Фильтр 7 служит для очистки масла при заливании его через заливную горловину. В установку смазки входит насос с электродвигателем 6.

Перечень элементов системы смазки приведен в табл. 4.

Таблица 2

Карта смазки

Смазываемые механизмы	Тип смазки	Марка смазочного материала	Периодичность смазки или замена масла	Номер смазываемой точки по схеме
Вертикальные направляющие штифтовой бабки	Ручная	ШИАТИМ-203 ГОСТ 20799-75	В соответствии с ППР	I
Горизонтальные направляющие стойки	Автоматическая	Турбинное T_{22} ГОСТ 32-74	На редке I раза в 6 месяцев	6
Направляющие стола	Автоматическая	Турбинное T_{22} ГОСТ 32-74	Не реже I раза в 6 месяцев	4
Редуктор поперечных подач	Ручная	ШИАТИМ-203 ГОСТ 20799-75	Замена масла при плановых осмотрах и ремонтах	3
Винт поперечной подачи	Ручная	ШИАТИМ-203 ГОСТ 20799-75	Замена масла при плановых осмотрах и ремонтах	5
Механизм вертикальной подачи	Ручная	ШИАТИМ-203 ГОСТ 20799-75	Замена масла при плановых осмотрах и ремонтах	7
Подшипники электродвигателей станка	Ручная	I-13 жировая ГОСТ 1631-61	Замена масла при плановых осмотрах и ремонтах	-
Подшипники штифтовой бабки	Ручная	ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72	Замена масла при полной разборке узла во время капитального ремонта	2

Продолжение табл.4

Номер по-зиции на рис. 13	Наименование	Коли-чество
4	Бак установки смазки, $V = 27 \text{ л}$	I
5	Клапан напорный	I
6	Насос центробежный НГII-22A; $Q = 5 \text{ л/мин}$; $P = 0,5 \text{ МПа}$	I
7	Фильтр воздушный 20 Г45-2-74; $Q = 70 \text{ л/мин}$	I
8	Блоки дроссельные смазочные по ГОСТ И9333-79 2-4	I
9...18	Линии всасывания, нагнетания, слива	

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Распаковка

Распаковка станка должна производиться в следующем порядке:
отсоедините от днища упаковки верхнюю часть (колпак);
захватите ее стропами, снимите;
проверьте наружное состояние станка и наличие принадлежнос-
тей и технической документации согласно упаковочному листу;
убедитесь в надежности закрепления перемещающихся узлов на
станинах.

8.2. Транспортирование

Строповка распакованного станка осуществляется согласно схе-
ме (рис. 16) при помощи чалочно-захватного приспособления, стропы
которого надеваются на три стальные панги диаметром 85 мм, кото-
рые пропускаются через предусмотренные в станинах отверстия.

При этом нужно следить за тем, чтобы не повредить облицовку
станка стропами. Для этой цели в соответствующих местах под натя-
нутые канаты необходимо подложить деревянные бруски.

При транспортировании станка к месту установки и опускании
на фундамент необходимо следить за тем, чтобы станок не подвергал-
ся сильным толчкам и сотрясениям.

8.3. Снятие антикоррозионных покрытий

Перед установкой станок необходимо тщательно очистить от
консервации. Очистка производится деревянной лопаточной и салфет-
ками, смоченными уайт-спиритом ГОСТ З134-78.

Во избежание коррозии направляющие станин стола и стойки
после расконсервации следует протереть насухо и покрыть тонким
слоем масла.

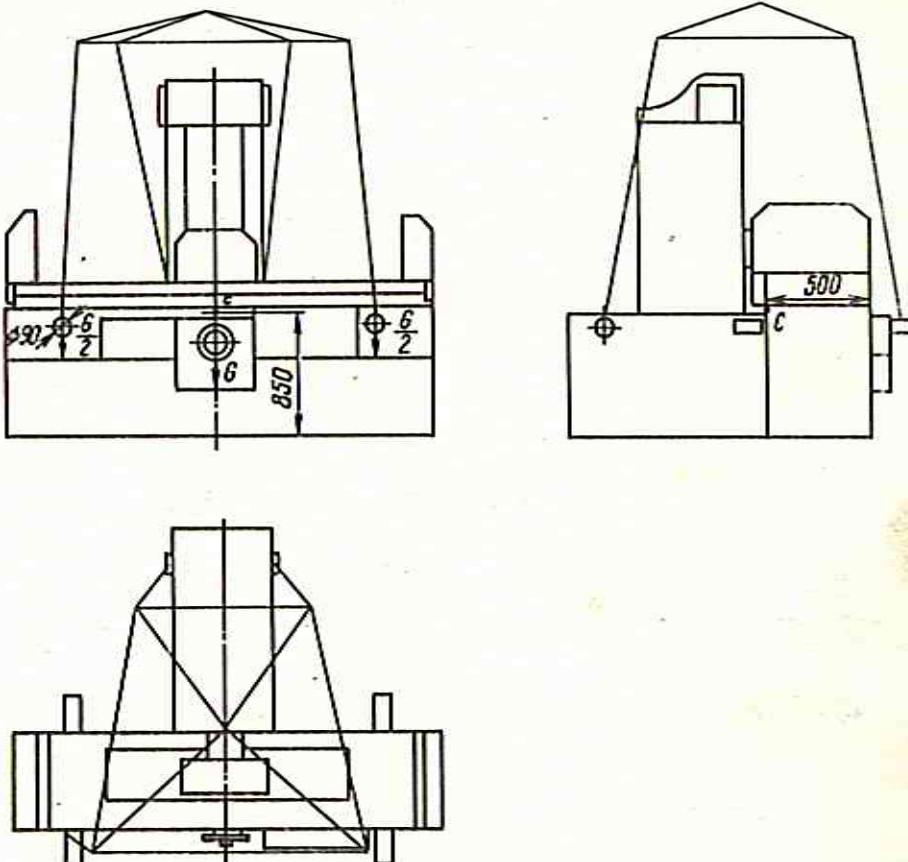


Рис. 16. Схема транспортирования станка:
С - центр тяжести, G - масса станка

8.4. Установка станка

Станок устанавливается на фундаменте согласно установочному
чертежу (рис. 17).

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от
грунта, но должна быть не менее 800 мм.

Станок крепится к фундаменту фундаментными болтами M20.

Выставку станка следует производить с помощью фундаментных
принадлежностей.

Для установки станка следует снять стол со станины, направ-
ляющие тщательно очистить, станину выставить на прямолинейность
направляющих в пределах 0,015-0,025 мм в сторону вогнутости, при
этом извернутость направляющих не должна превышать 0,01 мм.

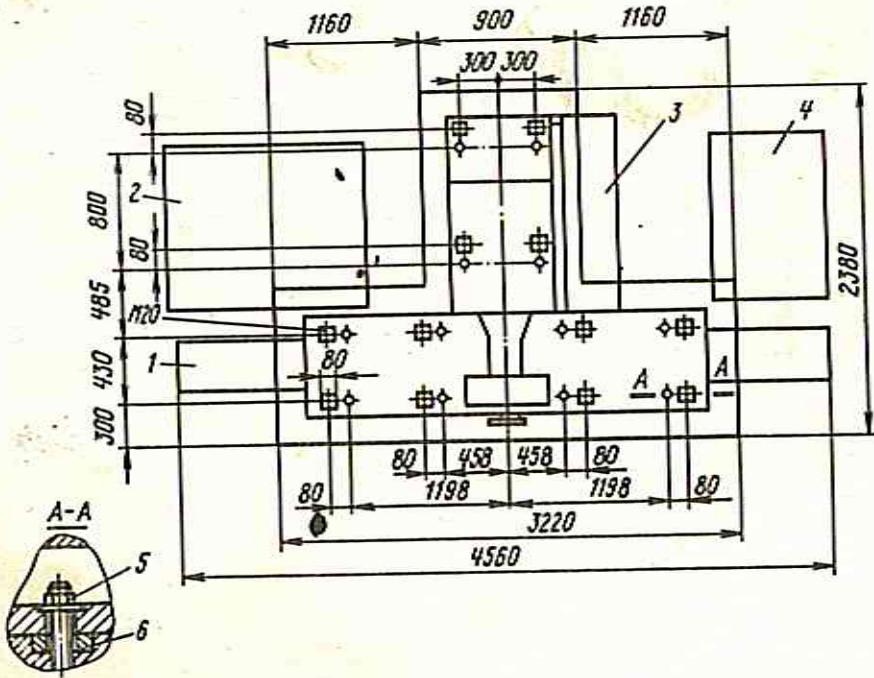


Рис. 17. Установочный чертеж:

1 - станок; 2 - агрегат охлаждения; 3 - электромагнит; 4 - гидроагрегат; 5 - фундаментные болты (12 шт.); 6 - домкрат клиновой

После каждого снятия стола необходимо производить вставку сальника-датчика стола (см. раздел "Указания по эксплуатации")

8.5. Подготовка станка к пуску

В станке применена чувствительная в настройке гидро- и электроаппаратура, требующая правильного обслуживания.

Не приступайте к пуску станка не ознакомившись с разделами "Гидравлическая и смазочная системы" и "Электрооборудование"!

При подготовке станка к первоначальному пуску необходимо:

проводить работы по снятию монтажных частей: удалить брусья из-под шлифовального круга, снять планки, крепящие стол со станочной и стойку со станочной стойкой, окраинные в красный цвет;

заземлить станик и приставное оборудование к земле, подключив к заводской системе заземления;

залить СОЖ в агрегат охлаждения в количестве 240 л, в гидроагрегат и установку смазки - масло турбинное Т22 ГОСТ 32-74 в соответствии с данными, указанными на табличках агрегатов;

ознакомившись с назначением рукояток в разделе "Органы управления" проверить работу всех механизмов в ручном режиме;

проверить направление вращения электродвигателей в соответствии с нанесенными на них стрелками;

при первоначальной пуске станка перед запуском гидросистемы и системы смазки согласно ГОСТ 7599-82 п. 2.8.12 следует провести их промывку рабочей жидкостью продолжительностью не менее 8 часов, с заменой фильтроэлементов по мере их засорения.

ВОПРОСЫ! При отсутствии масла в маслоуказателях работа на станке недопустима!

Ежедневно перед включением движения стола следует убедиться в наличии смазки на направляющих. После 4-5 ходов стол нужно остановить и вновь проверить наличие смазки на направляющих.

Только убедившись в наличии смазки на горизонтальных направляющих стойки и направляющих стола можно приступить к работе на станке.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В процессе эксплуатации станка могут появляться неисправности.

В устранении их может помочь приведенный ниже перечень возможных неисправностей.

Перечень возможных неисправностей

Характер неисправности	Причины возникновения	Метод устранения
Нестабильность автоматической попечерной подачи	Слабое натяжение ремней привода	Натянуть ремни с помощью регулировочного устройства
Следы дробления	Плохо отбалансирован шлифовальный круг в сборе с планшайбой	Отбалансировать статически шлифовальный круг. Дисбаланс не более 4,5 г·см
	Шлифовальный круг плохо закреплен в планшайбе	Проверить крепление шлифовального круга в планшайбе
	Станок установлен вблизи машин, работающих с	Выбрать более благоприятное место для

Характер неисправности	Причины возникновения	Метод устранения
	ударной нагрузкой (прессов, строгальных, долбильных станков и т.п.) Различные узлы станка подвержены вибрации	стакна. Увеличить глубину заложения фундамента Отбалансировать шлифовальный круг. Проверить затяж в направляющих стойки и шлифовальной бабки. Отрегулировать плавность реверса стола Проверить прилегание по краске конуса I:5 не менее 80 %. Место плотного прилегания сопрягаемых поверхностей должно располагаться со стороны большего диаметра конуса
	Планка бе крепления шлифовального круга не плотно установлена на конусе шинделля	Правильно подобрать шлифовальный круг в зависимости от обрабатываемого материала. Тщательно его править При помощи регулировочных винтов шинделля отрегулировать радиальное и осевое биение с точностью не более 3 мкм
	Неправильно выбрана характеристика шлифовального круга, плохая правка его	Правильно подобрать шлифовальный круг в зависимости от обрабатываемого материала. Тщательно его править При помощи регулировочных винтов шинделля отрегулировать радиальное и осевое биение с точностью не более 3 мкм
	Повышенное радиальное и осевое биение конусной поверхности шинделля под круг	При помощи регулировочных винтов шинделля отрегулировать радиальное и осевое биение с точностью не более 3 мкм
Образование рисок, прижогов или трещин	Сильное загрязнение охлаждающей жидкости	Очистить бак охлаждающей жидкости, защитный кожух круга, сменить СМ
	Выкрашивание шлифовального круга	Правильно подобрать шлифовальный круг в зависимости от обрабатываемого материала
	Слишком твердый или мало зернистый круг	Выбрать шлифовальный круг помягче или с более крупным зерном; понизить скорость стола
	Засаленный шлифовальный круг	Произвести правку шлифовального круга

Характер неисправности	Причины возникновения	Метод устранения
	Плохое охлаждение	Увеличить расход охлаждающей жидкости, установить сопло ближе к шлифовальному кругу
	Некоторые неисправности гидроаппаратуры:	См. руководство по эксплуатации комплектного гидропривода
	насос не подает масло; отсутствие требуемого давления в линии нагнетания; шум в гидросистеме; стук при работе насосной установки;	
	течь масла из радиатора воздушного теплообменника;	
	отсутствие давления в системе привода стола;	
	отсутствие движения стола; затяжка или отсутствие реверса стола;	
	отсутствие прерывистой попечечной подачи шлифовальной бабки	
	отсутствие попечечной непрерывной подачи шлифовальной бабки	

Характер неисправности	Причины возникновения	Метод устранения
Не поступает команда на реверс стола или стойки	Сгорел предохранитель в цепи управления Не поступают сигналы с выходов сельсинов-приемников на устройство реверса	Заменить предохранитель Проверить вольтметром напряжение в точках от входа сельсинов-датчиков и устранить неисправность
Цифровая индикация не соответствует фактическому перемещению	См. руководство по эксплуатации устройства цифровой индикации	
Не включается движение стола от кнопки управления	Отсутствует смазка на направляющих	Проверить наличие смазки в установке смазки и отрегулировать реле давления
	Включены одновременно электромагниты реверса стола Разрегулировано положение сельсинов-приемников стола	Настроить устройство дистанционного управления ходом стола Настроить устройство дистанционного управления ходом стойки
	При работе с электромагнитной плитой не намагничена Неисправность в цепи электромагнитной плиты	Включить электромагнитную плиту Устранить неисправность электромагнитной плиты
Не включается движение стойки от кнопок управления	Отсутствует смазка на направляющих	Проверить наличие смазки в установке смазки и отрегулировать реле давления
	Рукоятка переключения режимов перемещения стойки установлена не в соответствующем положении Включены одновременно реле перемещения стойки	Установить рукоятку в соответствующее положение Настроить устройство дистанционного управления ходом стойки

Характер неисправности	Причины возникновения	Метод устранения
	Разрегулировано положение сельсинов-приемников стойки	Настроить устройство дистанционного управления ходом стойки

10. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

10.1. Станки предназначены для эксплуатации в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

10.2. Шлифовальный круг перед пуском в работу должен подвергаться правке. Условия, режим и инструмент согласно требованиям РГМ2 И77-9-79.

10.3. Шлифовальный круг должен балансироваться до и после правки.

10.4. Назначение режимов резания следует производить, исходя из характеристики круга, материала изделия, технических требований на обработку.

При чистовом шлифовании рекомендуется работать с наивысшей глубиной резания, допускаемой кругом, изделием, станком.

При чистовом шлифовании глубина резания выбирается очень малой. Это повышает точность и уменьшает перехватость обрабатываемой поверхности.

Скорость изделия назначается, исходя из того, что увеличение ее улучшает отвод тепла, увеличивает производительность, уменьшает образование призголов. При повышенных требованиях к перехватости поверхности следует принимать меньшие значения скорости.

Шлифование с окружной скоростью круга выше 34,4 м/с на станке не допускается!

10.5. При эксплуатации станка и соблюдении профилактических мероприятий срок работы станка до первого капитального ремонта (период межремонтного цикла) равен II годам при двухсменной работе.

10.6. Категория ремонтной сложности станка:
механической части - 24,
электрической части - 21.

10.7. При демонтаже салазок необходимо открепить гайку пары "винт-гайка" качения от салазок.

10.8. При замене электродвигателя привода шлифовального круга нужно произвести динамическую балансировку при помощи сухарей на диске и грузиков на вентиляторе электродвигателя.

Контроль балансировки и уровня вибрации следует производить

в двух плоскостях (по задней и передней опоре ротора электродвигателя) по вертикальной, горизонтальной продольной и поперечной осям.

Эффективные значения виброскорости не должны превышать 1,1 м/с, двойная амплитуда 10 мкм.

При сборке полумуфты нужно ориентировать относительно друг друга по меткам.

10.9. Бабку шлифовальную в сборе с кругом необходимо динамически отбалансировать на станке по вертикальной, горизонтальной, поперечной и продольной осям в плоскости передней опоры шпинделя с помощью грузиков на планшайбе шлифовального круга. Величина двойной амплитуды колебаний не должна превышать 5 мкм.

10.10. При монтаже и демонтаже стола необходимо обратить внимание на положение рейки и зубчатого колеса сельсина отола. Если при монтаже стола положение рейки и зубчатого колеса изменяется, то наладку устройства дистанционного управления ходом стола следует производить в следующей последовательности:

снять нижнюю панель пульта управления;

проверить правильность соединения фаз сельсина-датчика и сельсина-приемника;

предварительно немного отвернув пальцы на дисках, снять о сельсинов-приемников ограничители;

ослабить винты крепления упора и передвинуть его вверх;

нажать кнопку "Стол влево" и держать ее нажатой, пока стол не выйдет в крайнее левое положение. После этого, не отпуская кнопку "Стол влево", нажать кнопку "Стол стоп". Кнопку "Стол влево" отпустить;

вращая ротор сельсина-приемника убедиться, что за полный оборот лампа 15 (см. рис.5) половину времени горит, а половину времени погашена. После этого нужно вывести ротор сельсина-приемника в зону, где лампа погашена, и, вращая его по часовой стрелке, добиться загорания лампы. Это положение ротора сельсина-датчика соответствует команде на реверс "Право";

аналогично провести операцию при настройке реверса стола "Влево";

проверить правильность настройки устройства.

Для этого установить с помощью переключателя дросселя минимальную скорость стола и нажать кнопку "Стол влево".

При правильной настройке должен совершаться автоматический реверс стола в настроенных точках;

остановить отол. Удерживая роторы сельсинов от поворота, одеть диски в подложении, когда пальцы находятся упора.

Вертывая пальцы, застопорить диски. Ихр опустить вниз и

затянуть винты. Пустить стол. Реверс должен совершаться с выходом шлифовального круга из зоны зеркала стола.

Установить переключателем дросселя максимальную скорость стола.

Пустить стол.

10.11. При монтаже и демонтаже узлов поперечной подачи стойки необходимо провести наладку аналогично предыдущему пункту 10.10.

II. МАТЕРИАЛЫ ПО БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ

II.1. В процессе технического совершенствования станков в их конструкциях могут быть внесены некоторые изменения. Поэтому при заказе запасных частей необходимо указать номер рисунка, порядковый номер детали (табл. 5) и наименование узла по чертежу общего вида станка (см. рис.4), помещенному в разделе 5 Руководства.

Комплектующие изделия целесообразно приобретать по типу или номеру, нанесенному непосредственно на них, с указанием основных данных. При отсутствии такой возможности тип и номер можно установить по схемам и таблицам руководства.

На чертежах общих видов выносными обозначены только детали, изготовление которых потребителем затруднительно.

Таблица 5

Перечень чертежей быстроизнашивающихся деталей

Номер рисун- ка	Обозначение	Наименование	Местораспо- ложение		Материал	Масса, кг
			узел (но- мер ри- сун- ка)	пози- ция на ри- сун- ке		
18	3Л722A.166.201	Колесо червячное	8	I	Бронза 051505 ГОСТ 613-79	1,07
19	3Л722A.166.401	Червяк	8	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	1,0
20	3Л722A.322.401	Колесо зубчатое	9	2	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	1,37
21	3Л722A.322.402	Колесо зубчатое	9	3	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,46
22	3Л722A.322.403	Колесо зубчатое	9	I	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71	0,9

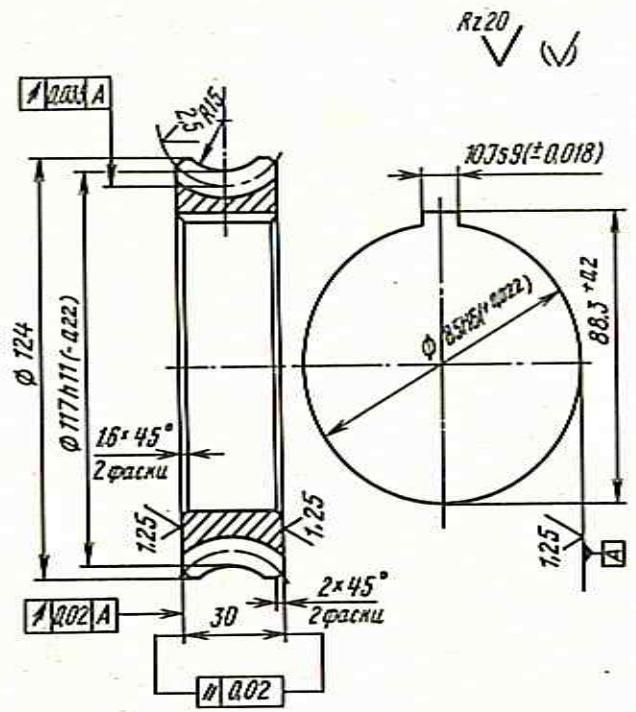


Рис. 18. Колесо червячное, деталь № 3Л722А.166.201, модуль 2, число зубьев 37

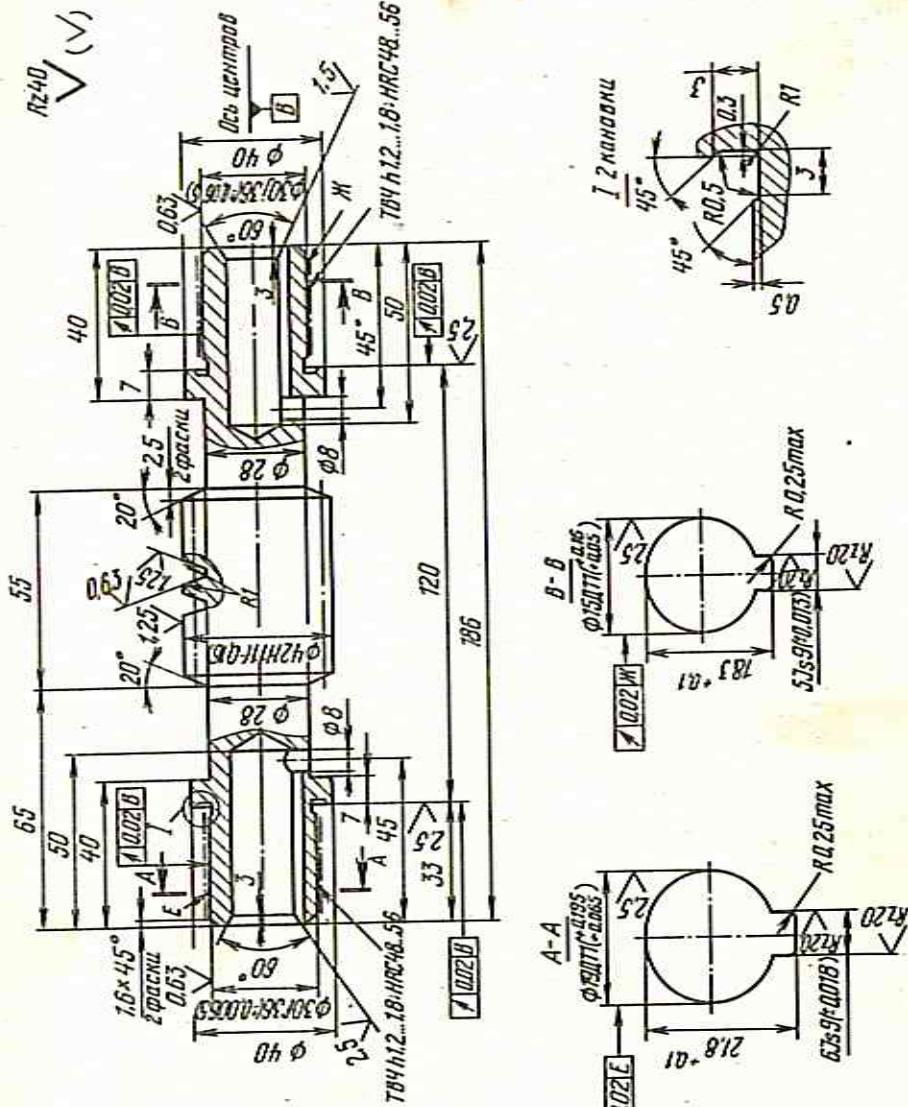


Рис.19. Червик, деталь № 3Л722А.166.401
НВ 229...285
Витки червонка
ТВЧ 1,8...2,3
HRC 52...56
Овалность и
конусообразность
поверхностей Е и
Ж не более
0,03 мм

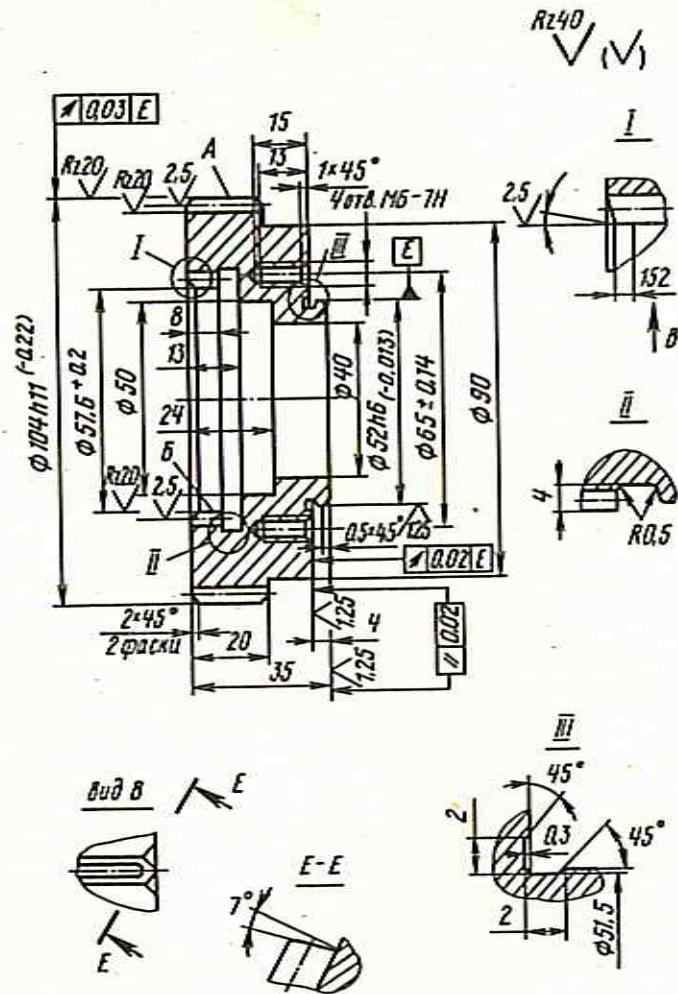


Рис. 20. Колесо зубчатое, деталь № 3Л722А.322.401 НРС 22..30
Модуль: венец А - 2; венец Б - 1,5
Число зубьев: венец А - 50; венец Б - 40

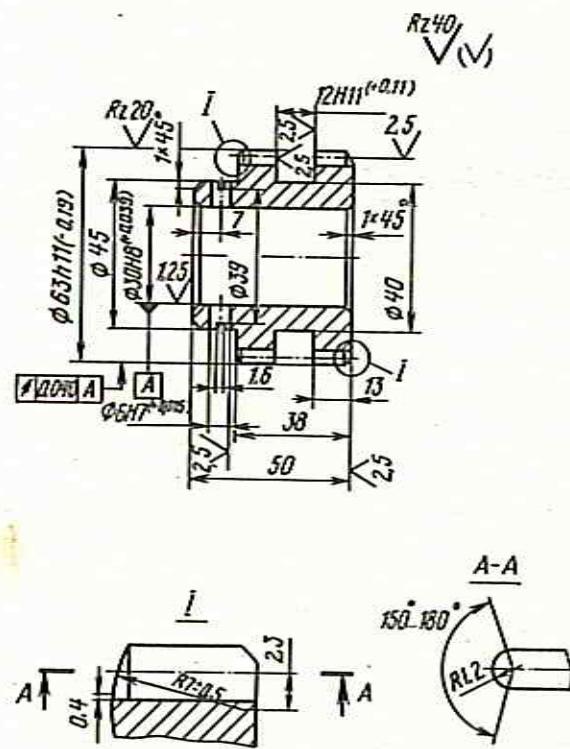


Рис. 21. Колесо зубчатое, деталь № 3Л722А.322.402
НРС 28..30
Модуль 1,5
Число зубьев 40

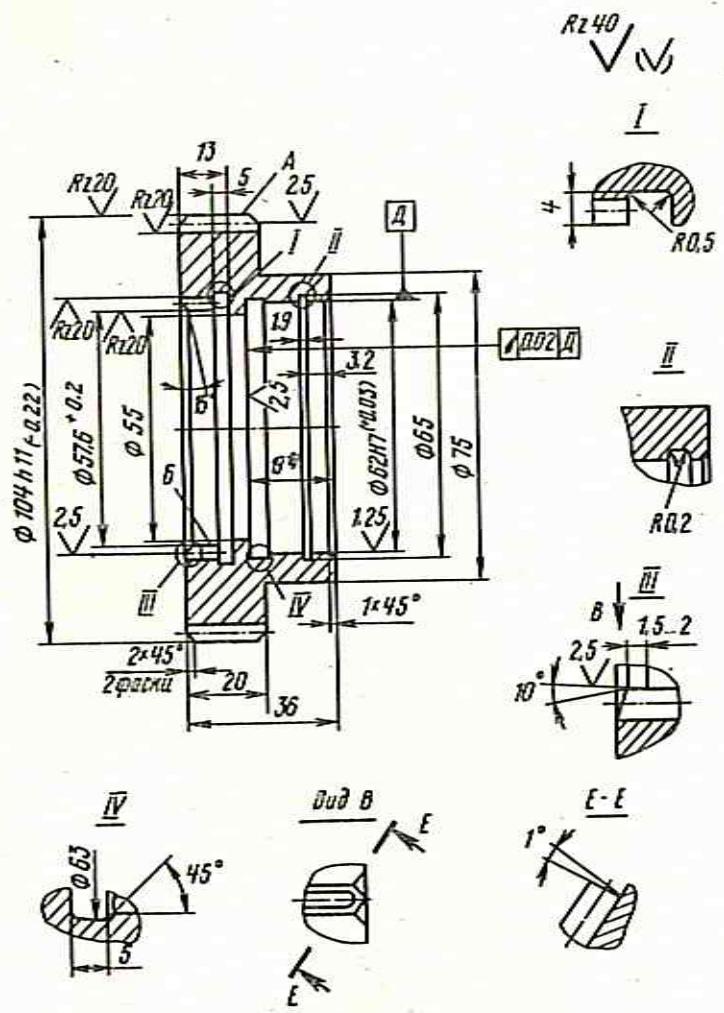


Рис. 22. Колесо зубчатое, деталь № ЗЕ722А.322.403
НС 22..30
Модуль: венец А-2; венец Б - 1,5
Число зубьев: венец А - 50; венец Б - 40

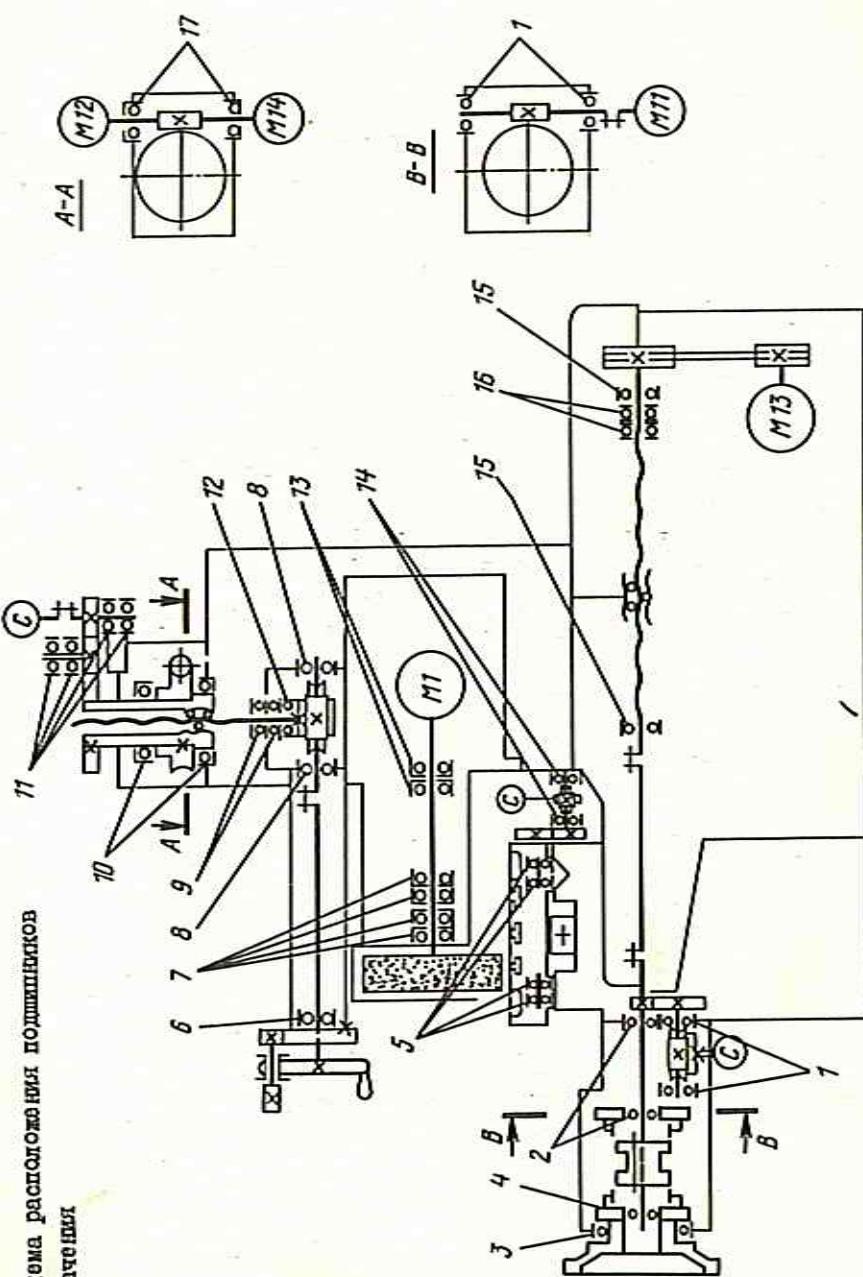


Рис. 23. Схема расположения подшипников в каскадах

II.2. Схема расположения подшипников (рис.23)

Заказывать подшипники следует в соответствии с данными, приведенными в табл.6.

Таблица 6

Перечень подшипников качения

Обозначение	Класс точности	Куда входит	Позиция на рис. 23	Количество
ГОСТ 831-75:				
36206	0	Механизм вертикальной подачи	17	2
461ГЛ	6	Механизм вертикальной подачи	10	2
ГОСТ 832-78:				
4461ГЛ	2	Бабка шлифовальная	7	2
2461ГЛ	2	Бабка шлифовальная	13	1
ГОСТ 6874-75:				
8206	0	Механизм вертикальной подачи	9	2
8207	0	Механизм поперечной подачи	16	2
ГОСТ 7242-70:				
60018	0	Стол	5	16
60018	0	Установка сельсина-датчика вертикальной подачи	II	4
60104	0	Установка сельсина датчика стола	14	2
ГОСТ 8338-75:				
1000916	0	Редуктор поперечной подачи	3	2
107	0	Редуктор поперечной подачи	2	2
202	0	Редуктор поперечной подачи	I	4
202	0	Механизм вертикальной подачи	6	1
205	0	Механизм вертикальной подачи	8	2
205	0	Редуктор поперечной подачи	4	1
207	0	Механизм поперечной подачи	15	2
306	0	Механизм поперечной подачи	12	1

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Станок плоскошлифовальный модель 31192
Класс точности II-1, заводской номер 43449

Результаты испытаний

12.1. Испытание станка на соответствие нормам точности и жесткости по ГОСТ ИЗИС-80. Результаты приведены в приложении I.

12.2. Нормы уровня шума приведены в табл. 7.

12.3. Свидетельство о выходном контроле электрооборудования приведено в приложении II.

12.4. Испытание станка на ходостем ходу и в работе в соответствии с требованиями технических условий.

12.5. Принадлежности и приспособления.

Изделие укомплектовано согласно комплекту поставки.

12.6. Дополнительные замечания

12.7. Общее заключение по испытанию станка.

На основании осмотра и проведенных испытаний станок признан годным к эксплуатации.

Станок соответствует требованиям ГОСТ 7599-82, ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ ИЗИС-80 и техническим требованиям на станок.

Таблица 7

Нормы шума

Что проверяется	Метод проверки	Результат проверки	Примечание
Средний уровень звука L_A , дБА (корректированный уровень звуковой мощности L_{PA} , дБА)	В соответствии с ОСТ 2 Н89-40-	Средний уровень шума L_A не должен превышать 84 дБА (корректированный уровень звуковой мощности L_{PA} , не должен превышать 99 дБА)	Проверяется при периодических испытаниях

Дата выпуска станка 21.01.87

Подпись лиц, ответственных за приемку

Барков

13. СЕДЕНТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Станок плоскошлифовальный модель 311722-А-1, заводской номер
ЧЗЧЧ0 подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным действующими нормативно-техническими документами.

Дата консервации 29.01.84

Срок защиты без переконсервации 1 год

Категория условий хранения
по ГОСТ 9.014-78 стабиль

Подпись лиц, ответственных за консервацию А.Г.

14. СЕДЕНТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Станок плоскошлифовальный модель 311722-А-1, заводской номер ЧЗЧЧ0, упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 29.01.84


Подпись лиц, ответственных за упаковку А.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ I



ИСПЫТАНИЕ СТАНКА
НА СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ТОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ




Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мкм		
			3Л722В	3Л722А	Фактическое
I. I	Плоскостность рабочей поверхности стола	I	10	6	4
		1. Проверка точности стола			

На рабочей поверхности стола I в заданном направлении на двух регулируемых опорах 2 устанавливают поверочный линейку 3 так, чтобы показания индикатора 4 на концах линейки были одинаковы. Опоры устанавливают на расстоянии 0,223 длины линейки от ее концов. Индикатор устанавливает на столе так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки и был параллелен линейке.


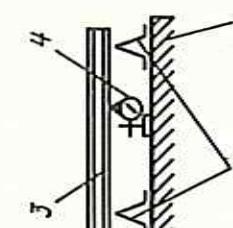





Измерения проводятся в трех продольных сечениях стола и трех поперечных сечениях, расположенных в середине и по краям, на расстояниях соответствующих

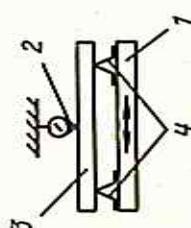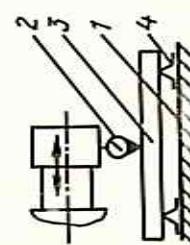Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Стихийное, мкм	
			ЗЛТ 22В	ЗЛТ 22Д
		венно равных 0,2 ширине (длины) стола, а также в двух диагональных сечениях. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора.	длинно- фактическое	длинно- фактическое
1.2	Применимость перемещения стола и стойки, проверяемая в вертикальной плоскости:	<p>На рабочей поверхности стола 1 в среднем положении устанавливают горизонтальную линейку 3 на двух регулируемых опорах 4 так, чтобы поднять однократно показания индикатора на концах линейки. Опоры устанавливают на расстоянии 0,223 длины линейки от ее концов. На шпинделе укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный штангенный хаслак с рабочей поверхности линейки и был параллелен к ней. Изменения определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора.</p>	3	3 2
	a) проверка перемещения стола;	<p>а) Стол перемещают на всю ширину хода;</p> 	8	5
	b) проверка перемещения стойки	<p>б) Столу перемещают в пределах ширины стола</p> 	6	4
1.3	Применимость перемещения стола и стойки, проверяемая в горизонтальной плоскости:	<p>На рабочей поверхности стола 1 в среднем положении параллельно направлению его перемещения устанавливают линейку 3 так, чтобы показания индикатора 2 на концах были одинаковы.</p>		

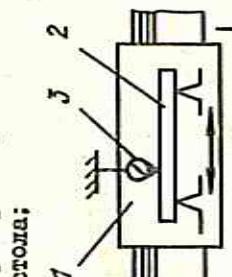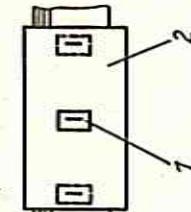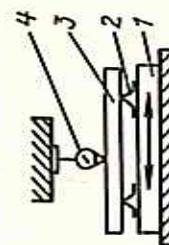Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм		
			ЗЛГ 22В	ЗЛГ 22А	Фактическое
			допуск наклонов	допуск перпендикулярности	допуск параллельности
I. 3	На шлифовальной садке укрепляют индикатор 2 так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности поворотной линейки и был перпендикулярен к ней.	Отклонения определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода	5	5	3
	a) Стол перемещают на всю длину хода:		8		
	b) проверка перемещения стола;				
					
I. 4	б) проверка перемещения стола при переводе на рабочий стол		4	3	2
I. 4	Постоянство углового положения стола при перемещении	На рабочей поверхности стола 2 в его средней части перпендикулярно к направлению его перемещения устанавливают уровень 1. Стол перемещают на всю длину хода с остановками для измерений через 300 мм. Измерение положений определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на длине хода	10	10	0,010 (мм)
					
I. 5	Параллельность рабочей поверхности стола 1 направлению и траектории перемещения стола при длине хода до 1600 мм	На шлифовальном станке укрепляют индикатор 4 так, чтобы его измерительный наконечник касался рабочей поверхности линейки и был перпендикулярен к ней. Стол перемещается на длину зеркала	6	6	4
					


Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мкм		
			ЭЛ722В	ЭЛ722А	Полос-факт-ческое
1.6	Параллельность базовой соковой стороны контролльного паза стола направления и траектории перемещения стола (экспертность)	На шиннике столка устанавливают индикатор 2 так, чтобы его измерительный кончик касался базовой стороны среднего паза стола 1. Стол перемещают на всю длину хода. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора	10	6	4
1.7	Параллельность направления и траектории перемещения столика в плоскости рабочей поверхности стола (столика перемещается в пределах ширины стола)	На рабочей поверхности стола 1 параллельно направлению перемещения шифровальной обоймы устанавливают на двух опорах 4 одинаковой высоты поворотную линейку 2. Опоры устанавливают на расстоянии 0,223 длины линейки от ее концов. На шифровальной обойме укрепляют индикатор 3 так, чтобы его измерительный кончик касался рабочей поверхности и был перпендикулярен к ней. Шифровальную обойму поворачивают в трехделах ширинами отсеков. Измерения проводят в трех поперечных сечениях стола, среднем и двух крайних.	5	3	2
1.8	Дорожеизделийность и расположения поверхности стола направления и траектории вертикального перемещения шифровальной обоймы (длина перемещения при обработке до 50 мм)	Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность показаний индикатора на всей длине хода Угольник 2 располагают в середине стола 1. Индикатор 3 укрепляют на шиннике 4. Расстояние между точками измерения не более 80 мм. Шинница вместе с прибором можно поворачивать. Отклонение равно среднему арифметическому результатов двух измерений, порог второго измерения угольник повернут на 180° вокруг вертикальной оси	10	8	6

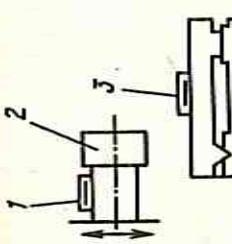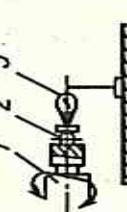Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм			
			ЭЛ722В	ЭЛ722А	Фактическое	Фактическое
I.9	Параллельность направления и траектории стойки к направлению перемещения стола (на длине 300 мм)	В средней части рабочей поверхности стола 1 устанавливают поверочный узольник 2, одна из рабочих поверхностей которого должна быть параллельна продольному перемещению стола. Показания индикатора должны быть одинаковыми в крайних точках хода.	20	16	10	Фактическое
I.10	Постоянство углового положения шлифовальной бабки на столе при перемещении в продольной и поперечной плоскостях	<p>На шлифовальном бабке укрепляют индикатор 3 так, чтобы его измерительный наконечник касался другой поверхности узольника 1 и был перпендикулярен ей. Измерение производят, перемещая стойку в поперечном направлении на длину 300 мм. Отклонение определяют как наименьшую алгебраическую разность показаний индикатора.</p> <p>Уровень 1 устанавливают на шлифовальную бабку 2, а уровень 3 устанавливают параллельно первому на столе в среднем положении.</p> <p>Шлифовальную бабку перемещают снизу</p>	0,010	0,010	0,010	(мм) (мм) (мм)
I.11	Основное биение шиниделя	 <p>шарик на длину 415 мм с остановками для измерения не более чем через 0,2 хода. Изменение положения узла равно наибольшей алгебраической разности показаний уровня при перемещении этого узла</p>	0,015	0,015	0,010	(мм) (мм) (мм)
I.12	Радиальное биение юбочной поверхности шиниделя под круг	 <p>Индикатор 3 устанавливают так, чтобы его измерительный наконечник касался поверхности шиниделя 1 по образующей конуса и был направлен к ее оси параллельно к образующей. Измерения проводят в двух поперечных сечениях, расположенных</p>	4	2,5	1,5	4

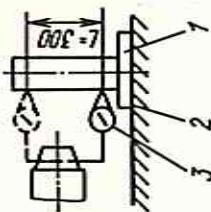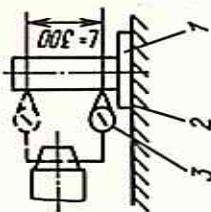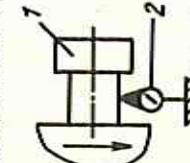Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм		
			ЗЛТ 22В	ЗЛР 22А	Допуск- качества
I.13	Параллельность оси вращения шпинделья рабочей поверхности стола (на длине измерения $L = 300$ мм)	 <p>Часто параллельность оси вращения шпинделья рабочей поверхности стола проверяют на длине измерения $L = 300$ мм.</p>	5	5	Фасетка- качества
I.14	Параллельность оси вращения шпинделья и направление перемещения стола (на длине измерения $L = 300$ мм)	 <p>Часто параллельность оси вращения шпинделья и направление перемещения стола проверяют на длине измерения $L = 300$ мм.</p>	8	8	Фасетка- качества
I.15	Параллельность оси вращения шпинделья и направление перемещения стола (на длине измерения $L = 300$ мм)	 <p>Часто параллельность оси вращения шпинделья и направление перемещения стола проверяют на длине измерения $L = 300$ мм.</p>	10	10	Фасетка- качества
I.16	Точность подачи шпиндельной бабки на 1 и 10-12 делений штимба	 <p>Точность подачи шпиндельной бабки на 1 и 10-12 делений штимба.</p>	1	1	Фасетка- качества

Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм		
			затухание	фактическое	допуск-калемое
			307722В	307722А	
2.1.1	Параллельность верхней обработанной поверхности образца	Измерения проводят после выборки лифта, для чего предварительно вручную перемещают шлифовальную скобу в направлении измерений. Отклонение равно разности между заданным и фактическими измерениями	6 (Выступость на допуск-отклонение)	4 <i>2</i>	4 фактическое
2.2.1	Параллельность верхней обработанной поверхности к основанию образца	Проверку обработанной поверхности образца проводят с использованием методов, указанных в проприях Г.Г. Проверку обработанной поверхности образца производят при помощи индикатора, перемещаемого по поворотной плате. Отклонение определяют как наибольшую алгебраическую разность расстояний проверенной поверхности до базовой линии.	6	4	4
2.6	Шероховатость обработанной поверхности Ra по ГОСТ 2789-73: а) при шлифовании горячим кругом; б) при шлифовании портфельной круга	Измерения проводят с помощью контактного профилометра по ГОСТ 19300-73	0,63 <i>0,52</i>	0,32 <i>0,16</i>	0,16 <i>0,16</i>
3. Проприяя жесткости станка (307722Б)					
Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм		
3.1	Относительное перемещение пол нагруженой стола и оправки, закрепленной на шпинделе	На шпинделе 4 вместо шлифовального круга плотно закрепляют контрольную оправку 2, диаметр лиска которой равен D = 300 мм. Индикатор 3 укрепляют на столе 1 (плите) так, чтобы его измерительный наконечник касался середины задней образующей оправки. На столе или магнитной плите укрепляют устройство для создания нагружающей силы Р = 1000 Н, для измерения которой используют рабочие динамометры. Перед каждым испытанием шлифровальной бабки и столов сообщают перемещения с последующей установкой в заданное положение, а шпиндель - пологорот.	0,09 <i>0,09</i>	0,09 <i>0,09</i>	

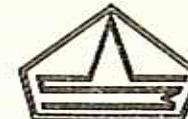

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о выходном контроле электрооборудования

Электрооборудование

Свидетельство 1487 Модель станка
(номер) ЗЛ722А-1Наименование станка Плоскошлифовальный станок с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделемЗаводской номер станка УЗУЧ

Предприятие-изготовитель _____

ЭЛЕКТРОКАФ

Предприятие-изготовитель _____

Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя

1487Питающая сеть: напряжение 580 В; род тока ~; частота 50 Гц;Цель управления: напряжение 110 В; род тока ~Цель управления: напряжение 24 В; род тока —Местное освещение: напряжение 24 ВНоминальный ток станка 55 А
95Номинальный ток плавких вставок предохранителей питающей силовой цепи или уставки тока срабатывания вводного автоматического выключателя 63 А
100

Электрооборудование выполнено по:

принципиальной схеме схеме соединения схеме соединения станка
шкафа управления ЗЛ722А.000.000.36 ЗЛ722А.085.000.34 ЗЛ722А.000.000.34

Номер проверки	Что проверяется	Метод проверки	Отклонение, мм допуск- максимум
		При этом шлифовальную бабку (при ее вертикальном движении) подвигают в положение приворота перемещением спереду назад, а стол - в среднее положение параллельном сквозь ширю. В горизонтальном направлении шлифовальную бабку устанавливают так, чтобы ось среднего паза стола сооснала с вертикальной плоскостью, отстоящей от основания юбки шиншицы на расстояние $l = 34$ мм. Направление силы проходит через ось опрания в перпендикулярной к ней плоскости и составляет с направлением вертикальной подачи угол 20° . Одновременно с помощью индикатора З измеряют первоначальное опрание относительно стола. За величину относительных перемещений принимают среднюю арифметическую величину результатов двух измерений. Расстояние l от рабочей поверхности стола до образующей круга равно 235 мм	

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Опозна- чение	Назначение	Тип	Мощ- ность, кВт	Момент, Н·м	Использу- емый ток, А	Ток, А	
						I)	II)
М1	Привод винтоваль- ного круга	4А132И	II	72,45 [*]	22/38	130	
М2	Привод насосов гидравлики	4А100И4	4	25,5	8,7/15	5,0	7,8
М10	Привод насоса ох- лаждения масла	4АМ 8086 6,6		2,04 [*]	2,5/1,43	2,4	
М3, М11	Привод воздушного теплообменника	4АА50В2	0,12	0,42 [*]	0,42/0,71	0,2	0,2
М6	Привод насоса охлаждения	II-90	0,6	2,04 [*]	1,43/2,5	1,2	
М7	Привод магнитно- го сепаратора	4АМ56И4	0,12	0,83 [*]	0,44/0,76	0,3	
М8	Привод фильтра транспортера	4АА50В4	0,09	0,83 [*]	0,45/0,72	0,1	
М5	Привод механизма правки круга	4АА50В4	0,09	0,65 [*]	0,45/0,72	0,3	
М12	Привод ускоряю- го хода винтоваль- ной бабки	4А71А4	0,55	3,83 [*]	1,6/2,9		
М13	Привод механизма поперечных	4А71Б4	0,75	5,23 [*]	2,2		
М14	Привод механизма П-2,65/5- вертикальной по- дачи	II-2,65/5- -03	-	5,0	8,		
	Привод в системе ДП-II-21-4-04	0,25	1,59	0,87/			
	спуски направляющих						

1) При ненагруженном станке

2) При максимальной нагрузке

^{*} При 60 Гц момент уменьшается на 20%Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 1750 В
проведено

21.01.87г.